

HI99151

Medidor portátil
de pH/Temperatura para
indústria cervejeira



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Estimado
Cliente** | Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, antes de utilizar o medidor.
Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o medidor corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.
Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em contactar-nos para assistencia@hannacom.pt ou visite a nossa página www.hannacom.pt

ÍNDICE.....	3
EXAME PRELIMINAR	4
DESCRIÇÃO PRELIMINAR E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO	5
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	6
ESPECIFICAÇÕES.....	7
DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR	8
GUIA OPERACIONAL.....	9
CONFIGURAÇÃO MEDIDOR.....	14
SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS	15
ACESSÓRIOS	16
MANUTENÇÃO DO ELÉTRODO	17
CERTIFICAÇÃO	18
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO.....	19
GARANTIA.....	19

Retire o medidor da embalagem e examine-o cuidadosamente. Certifique-se de que não sofreu danos no transporte. Se detetar quaisquer danos, contacte imediatamente o Apoio a Clientes Hanna Instruments.

Cada medidor é fornecido com:

- **FC2143** Eléctrodo de pH/temperatura pré-amplificado com conector DIN e cabo de 1 m.
- Saqueta de soluções de pH 4,01 e 7,01
- **HI700601** Solução para limpeza de eléctrodos (2 saquetas)
- Copo de 100 ml (1 un.)
- Pilhas alcalinas: 1.5V AAA (3 un.)
- Mala de transporte
- Certificado de calibração do medidor
- Certificado de calibração da sonda
- Manual de instruções em português

Nota: Conserve a embalagem completa até ter a certeza que o equipamento funciona corretamente. Em caso de anomalia, todos os medidores e acessórios devem ser devolvidos na sua embalagem original.

O **HI99151** é um medidor portátil de pH com microprocessador e um medidor de temperatura especificamente concebido para medições na indústria cervejeira. O medidor de pH **HI99151** é portátil e compacto, com uma utilização simples através de duas teclas. É fornecido com um elétrodo de pH robusto, protegido por um corpo em titânio que é perfeito para a produção cervejeira. São versáteis para a regulação da água de ebulição, na brassagem e na separação do mosto, na medição do pH do mosto arrefecido, verificação do pH da fermentação e verificação da cerveja acabada ou alterada.

O **FC2143** é um elétrodo de pH robusto com junção dupla, com um elétrodo de extremidade plana, com junção em tecido e corpo em titânio que é estruturalmente robusto para suportar os problemas de manuseamento mais comuns. Se a junção se torna descolorada, basta extrair uma pequena porção nova de tecido e cortar a porção utilizada.



O sensor de temperatura incorporado permite leituras simultaneamente compensadas no pH e na temperatura e um pré-amplificador de sensor integral de pH fornecer medições imunes ao ruído e interferências elétricas.

Não existem fendas onde os sólidos se depositem e as especificações de pH e temperatura são adequadas para a maioria das aplicações na produção cervejeira.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Principais características:

- Medições simultâneas de pH e temperatura
- Calibração de pH automática em 1 ou 2 pontos com dois conjuntos de padrões memorizados (standard ou NIST)
- Unidade de temperatura selecionável (°C ou °F)
- Indicador da condição do eletrodo
- mV da medição de pH para verificação do eletrodo
- **FC2143** Eletrodo de pH com sensor de temperatura integrado
- Sistema de ligação rápida da sonda
- Indicação de carga de pilha remanescente e detecção de baixa energia
- Som de confirmação de premir de tecla
- Função de desligar automático (auto-off)
- Corpo com proteção à água IP67

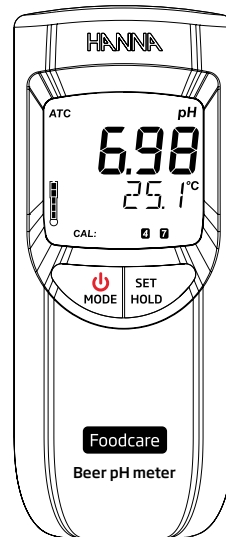


Gama*	-2,00 a 16,00 pH / -2,0 a 16,0 pH ±825 mV (pH-mV) -5,0 a 105,0 °C/23,0 a 221,0 °F
Resolução	0,01 pH / 0,1 pH 1 mV 0,1 °C/0,1 °F
Precisão @ 20 °C/68 °F	±0,02 pH / ±0,1 pH ±1 mV (pH-mV) ±0,5 °C até 60 °C; ±1,0 °C em exterior ±1,0 °F até 140 °F; ±2,0 °F em exterior
Compensação da temperatura	Automática -5,0 a 105,0 °C/23,0 a 221,0 °F
Calibração de pH	Automática, 1 ou 2 pontos com conjunto de padrões selecionáveis: 4,01; 7,01; 10,01 ou NIST: 4,01; 6,86; 9,18
Sonda (incluída)	FC2143 Eléctrodo de pH/temperatura pré-amplificado com conector DIN e cabo de 1 m., corpo em titânio
Tipo/Vida da pilha	1.5V AAA (3 un.) cerca de 1400 horas de uso contínuo
Auto-off	Selecionável pelo utilizador: após 8 min, 60 min, desativado
Ambiente de utilização	0 a 50 °C (32 a 122 °F) máx. HR 100%
Dimensões do medidor	154 x 63 x 30 mm
Peso do medidor (com pilhas)	196 g
Classificação da proteção	IP67

* o **FC2143** está limitado à utilização em 0 a 12 pH e em 0 a 80 °C de temperatura (32 a 176 °F).

DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR

- 1 Indicador de compensação automática da temperatura
- 2 Indicador de estabilidade
- 3 Percentagem da pilha
- 4 Indicador da condição do eletrodo
- 5 Indicador de baixa carga de energia
- 6 Unidade de medição
- 7 Mostrador principal.
- 8 Unidade de temperatura
- 9 Mostrador secundário.
- 10 Indicador de modos do medidor
- 11 Padrão de calibração de pH utilizado

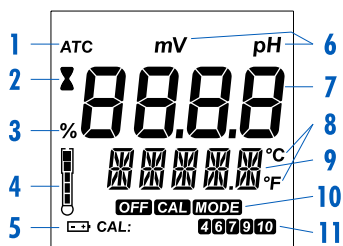

Cada instrumento é fornecido com pilhas. Antes de utilizar o medidor pela primeira vez, abra o compartimento das pilhas e insira as pilhas, observando a correta polaridade (consulte “Substituição das pilhas”).


LIGAR O ELÉTRODO

Com o medidor desligado, ligue o eletrodo FC2143 à ficha DIN localizada na parte inferior do medidor, alinhando os pinos e empurrando a ficha com firmeza. Antes de realizar medições, retire a tampa de proteção da sonda.



LIGAR O MEDIDOR

Para ligar o medidor, prima a tecla na parte da frente do medidor. Caso não se ligue, certifique-se que as pilhas estão corretamente instaladas. O medidor possui um sinal sonoro que se ativa quando é premida uma tecla. Ao ligar-se, o medidor apresenta todos os segmentos do LCD por alguns segundos, seguidos pela indicação da percentagem de carga de pilha remanescente; apresentando a mensagem "WAIT" (Aguarde) até que a verificação do eletrodo esteja em progresso e, de seguida, entra em modo de medição normal.

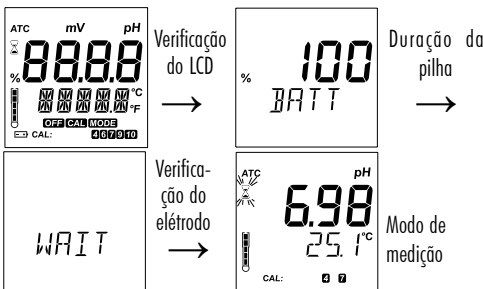

Nota: O medidor deteta a presença e o tipo de sonda na sua entrada.


- Se a sonda não está ligada, aparece a mensagem “**NO**” “**PROBE**” (Sem sonda) na linha secundária do LCD com “--” a intermitente na primeira linha do LCD.
- Se a sonda não é compatível, aparece a mensagem “**WRONG**” “**PROBE**” (Sonda errada) na linha secundária do LCD com “---” a intermitente na primeira linha do LCD.
- Se as leituras estão fora de gama, são apresentados a intermitente os limites de gama mais próximos (Ex. -2,00 pH -5,0°C).

SELECIONAR A GAMA DE MEDIÇÃO

Em modo de medição, prima a tecla **SET** para selecionar medição pH ou pH-mV na primeira linha do LCD.

FIXAR OS VALORES DE MEDIÇÃO

Enquanto em modo de medição, prima e mantenha a tecla **SET** até que **HOLD** apareça no LCD secundário. A mensagem “**HOLD**” mantém-se durante 1 segundo e a leitura de pH, mV e temperatura ficarão fixos no LCD com “**H**” a intermitente.

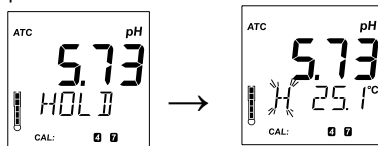

Prima qualquer tecla para voltar às medições ativas.

ENTRAR NO MODO DE CALIBRAÇÃO

Prima e mantenha premida a tecla **⏻** até que “**POWER**” e **OFF** sejam substituídos por “**STD**” e **CAL**. Solte a tecla.

ENTRAR NO MODO DE DEFINIÇÕES

Prima e mantenha premida a tecla **⏻** até que “**STD**” e **CAL** sejam substituídos por “**SETUP**” e **MODE**. Solte a tecla.

DESLIGAR O MEDIDOR


Em modo de medição, prima a tecla **⏻**. “**POWER**” e **OFF** aparecerão. Solte a tecla.

MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO De pH


Assegure-se de que o medidor foi calibrado antes de ser utilizado.

Se a sonda está seca, mergulhe-a em solução de armazenamento **HI70300** durante 30 minutos para a reativar. Se estiver sujo, limpe o eletrodo mergulhando-o em solução de limpeza durante 20 minutos e, em seguida, enxague a ponteira e mergulhe-o em solução de armazenamento durante 30 minutos, no mínimo, antes de utilizá-lo.

Enxague nem o eletrodo e sacuda o excesso de gotas de água. Volte a calibrar antes de utilizar.

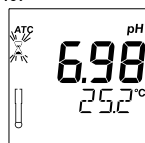

Mergulhe o eletrodo na amostra a ser testada e agite-o cuidadosamente. Aguarde até que a etiqueta ⌚ desapareça do LCD.

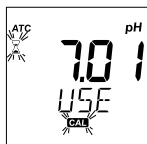

O valor de pH compensado automaticamente pela temperatura é indicado na área principal do LCD, enquanto que na área secundária é indicada a temperatura da amostra. Se as medições são efetuadas sucessivamente em diferentes amostras, recomenda-se enxaguar bem a extremidade da sonda†, para eliminar a contaminação cruzada. Para uma maior precisão, recomenda-se uma calibração frequente do sensor de pH em conjunto com o medidor. Para além disto, o medidor deve ser novamente calibrado sempre que:

- a) O eletrodo de pH é substituído
- b) Após testar químicos agressivos.
- c) É necessária uma alta precisão.
- d) Pelo menos uma vez por mês.
- e) Após limpar o sensor.

† A extremidade do eletrodo deve ser enxaguada com água purificada (osmose inversa, destilada, ou desionizada) antes e depois de o colocar em qualquer solução (padrão, de armazenamento ou amostra).

Calibração de pH

Estando no modo de medição de pH, entre no modo de calibração. Coloque o sensor no primeiro padrão de calibração. Se pretender realizar uma calibração em dois pontos, use primeiro a solução padrão pH 7,01 (pH 6,86 para NIST). O medidor entrará em modo de calibração, indicando "pH 7,01 USE" **CAL** e ⌚ a intermitente (ou "pH 6,86 USE" para NIST).

Siga as instruções abaixo para realizar uma calibração em um ou dois pontos:

Calibração num só ponto

1. Coloque o eletrodo em qualquer padrão do conjunto de padrões selecionado. O medidor reconhecerá automaticamente o valor padrão.
2. Se o padrão não é reconhecido ou o offset de calibra-

ção está fora da gama aceitável, "---WRONG" será apresentado.

3. Se o padrão for reconhecido, "REC" é indicado e, em seguida, "WAIT" até que a calibração seja aceite.

Se usar pH 7,01 (ou pH 6,86 de um NIST), após aceitar o padrão, prima qualquer tecla para sair. A mensagem "SAVE" é indicada e o medidor volta ao modo de medição de pH.

Se usar padrão pH 4,01 ou 10,01 (ou pH 9,18 para NIST), a mensagem "SAVE" é indicada e o medidor volta ao modo de medição de pH.

Calibração em dois pontos

Prossiga com os passos 1 a 3 para a calibração num só ponto, usando primeiro o padrão de pH 7,01 (pH 6,86 para NIST). Depois siga estes passos:

É indicada a mensagem "pH 4.01 USE".


Coloque a sonda no segundo padrão de calibração (pH 4,01 ou 10,01, ou, se estiver a usar NIST, pH 4,01 ou 9,18). Quando o segundo padrão é aceite, o mostrador indicará "SAVE" por um segundo e o medidor voltará ao modo de medição normal.

Se o padrão não é reconhecido ou o slope de calibração está fora da gama aceitável, "---- WRONG" é apresentada. Substitua o padrão, limpe o eletrodo ou pressione qualquer tecla para sair da calibração.

Para uma maior precisão, recomenda-se sempre realizar uma calibração em dois pontos.

Quando o procedimento de calibração está concluído, o símbolo **CAL** liga-se juntamente com os pontos de calibração.

Sair da calibração e fazer o restauro dos valores predefinidos


Após entrar em modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto, é possível desistir do procedimento e voltar aos dados da última calibração, premindo a tecla . O mostrador indicará "ESC" por um segundo e o medidor voltará ao modo normal.

Para restaurar os valores por defeito e apagar uma calibração anterior, pressione a tecla **SET** após entrar em modo de calibração e antes de ser aceite o primeiro ponto.

O mostrador indica “CLEAR” por 1 segundo, o medidor restaura a calibração predefinida e o símbolo **CAL** com os pontos de calibração desaparece.

CONDIÇÃO DO ELÉTRODO

O mostrador possui um ícone de sonda (a não ser que esta função esteja desativada nas definições) que indica o estado do eletrodo após a calibração. A “condição” permanece ativa durante 12 horas (a não ser que sejam retiradas as pilhas). A condição do eletrodo é avaliada somente se a atual calibração possui dois pontos.

- 
- 5 barras: em excelente condição
 - 4 barras: em muito boa condição
 - 3 barras: em boa condição
 - 2 barras: em razoável condição
 - 1 barra: em má condição
 - 1 barra a intermitente: em muito má condição


Com 1 barra, recomenda-se limpar o eletrodo e voltar a calibrá-lo. Se mesmo assim é apresentada 1 barra ou 1 barra a intermitente, substitua a sonda.










Verificação do sensor

Ao definir o medidor para a gama pH-mV, pode verificar o estado do sensor a qualquer momento. O valor de offset é a leitura com o padrão pH 7,01 (@ 25 °C/77 °F). Se esta leitura se encontrar fora da gama ± 30 mV, o eletrodo é considerado em muito má condição. O valor de slope do sensor é a diferença entre as leituras nos padrões pH 7,01 e pH 4,01. Quando o slope alcança um valor de cerca de 150 mV, o eletrodo é considerado em muito má condição. Quando é indicado má condição ou muito má condição, recomenda-se substituí-lo por um novo.

Nota: Para assegurar leituras fiáveis, o eletrodo deve ser limpo com solução de limpeza e depois hidratado em solução de armazenamento durante 30 minutos, no mínimo, antes de calibrar a sonda.


CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR

O modo de definições permite a seleção da unidade de temperatura, desligar automático, som das teclas, tipo de conjunto de padrões de pH, resolução e informações. Para entrar no modo de definições, prima e mantenha premida a tecla  até que "STD" e **CAL** sejam substituídos por "SETUP" e **MODE**. Solte a tecla.

- "TEMP" é apresentado na linha secundária do LCD com a atual unidade de temperatura (Ex.: "TEMP °C"), para seleção °C/°F, utilize a tecla **SET**. Após ter selecionado a unidade de temperatura, prima  para confirmar e para entrar na seleção "A-OFF".
- Utilize a tecla **SET**, para alternar entre as opções de desligar automático: 8 minutos ("8", valor predefinido), ~60 minutos ("60"), Desativado ("---"). Prima  para confirmar e para entrar na seleção "BEEP" (sinal sonoro).
- Para ligar ou desligar o som das teclas, prima a tecla **SET**; prima  para confirmar e para entrar na seleção do padrão de calibração "pH 7,01 BUFF".
- Para alterar o tipo de conjunto de padrões definidos, o medidor indicará o atual conjunto de padrões: "pH 7,01 BUFF" (para conjunto de padrões standard: 4.01/7.01/ 10.01) ou "pH 6,86 BUFF" (para conjuntos de padrões NIST: 4,01/6,86/9,18) Altere a configuração através da tecla **SET**. Prima  para confirmar e entre na seleção de resolução de pH "RESOL".
- Para alterar a resolução da medição de pH entre "0,1" e "0,01" utilize a tecla **SET** e; em seguida, prima  para confirmar e entrar nas informações de calibração do eletrodo, selecionando "INFO".
- Para ligar e desligar o indicador da condição do eletrodo no LCD, prima a tecla **SET**; prima  para sair das opções de definições; altere a definição com a tecla **SET** e, em seguida, prima  para confirmar e voltar ao modo normal.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS


Quando a percentagem de carga das pilhas é inferior a 10%, o símbolo da pilha aparece a intermitente no ecrã para avisar o utilizador.

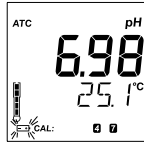


Sistema de prevenção de erro por pilha (BEPS)

Se o nível de carga da pilha está demasiado baixo ("0%") o mostrador apresenta "bAtt", "DEAD" (Pilha esgotada) durante alguns segundos e o medidor desliga-se. Substitua imediatamente as pilhas por novas.

Pode aceder às pilhas abrindo a tampa do compartimento das pilhas, localizado na parte de trás do instrumento. Retire a borracha de proteção se estiver colocada.

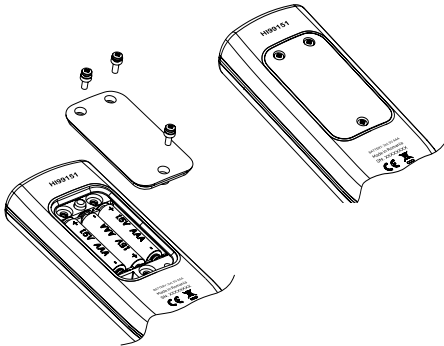

Substitua as três pilhas alcalinas de 1.5V AAA que se encontram no compartimento, observando a polaridade correta.

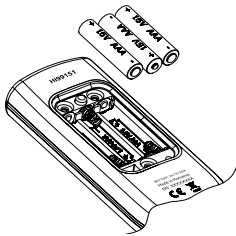

Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e certifique-se de que a tampa ficou corretamente encaixada.

ACESSÓRIOS

FC2143	Eléctrodo de pH/temperatura pré-amplificado com ponteira plana, corpo em titânio, conector DIN e cabo de 1 m.
HI7004L	Solução padrão pH 4,01, 500 ml
HI7006L	Solução padrão pH 6,86, 500 ml
HI7007L	Solução padrão pH 7,01, 500 ml
HI7009L	Solução padrão pH 9,18, 500 ml
HI7010L	Solução padrão pH 10,01, 500 ml
HI70300L	Solução de armazenamento para eléctrodos de pH, de 500 ml
HI7061L	Solução de limpeza para eléctrodos de pH, 500 ml
HI710029	Borracha de protecção azul em silicone
HI76405	Suporte para eléctrodo
HI77400P	Estojo de calibração (pH 4 e 7, 20 ml, 5 un. de cada)



PREPARAÇÃO

- Remova tampa de proteção. **NÃO SE ALARME SE EXISTIREM DEPÓSITOS DE SAL.** Enxague com água.
- Agite o eléctrodo como o faria com um termómetro de vidro para eliminar quaisquer bolhas de ar dentro do bulbo de vidro.
- Se o bulbo e/ou junção estão secas, mergulhe o eléctrodo na solução de armazenamento [HI70300](#), durante 30 minutos, no mínimo.
- Enxague com água.
- Calibre antes de utilizar.

ARMAZENAMENTO

- Para assegurar uma resposta rápida, o bulbo de vidro e a junção devem ser mantidos húmidos e não permitir que sequem.
- Volte a colocar a tampa de proteção, colocando no seu interior algumas gotas de solução de armazenamento [HI70300](#). Antes de efetuar medições, siga a secção **PREPARAÇÃO** indicada acima.

Nota: NUNCA ARMAZENE O ELÉTRODO EM ÁGUA DESTILADA.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

- Inspeccione se o eléctrodo possui riscos ou quebras. Se existirem, substitua o eléctrodo.
- Lave com água quaisquer depósitos de sal.
- Siga o procedimento de **ARMAZENAMENTO** indicado acima.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

- Mergulhe na solução de limpeza geral Hanna [HI7061](#) cerca de 20 minutos. Enxague bem e calibre antes de utilizar.

IMPORTANTE: após realizar qualquer procedimento de limpeza enxague bem o eléctrodo com água destilada. Mergulhe o eléctrodo em solução de armazenamento [HI70300](#) durante pelo menos 30 minutos. Enxague com água. Calibre antes de utilizar.

RASTREIO DE PROBLEMAS

- Medidor de pH: siga os procedimento de funcionamento e de calibração do medidor.
- Eléctrodo: avalie o desempenho do seu eléctrodo através do procedimento de Verificação do sensor na página 13.

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as **Diretivas CE**.



Eliminação de equipamento elétricos e eletrónico. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais efeitos prejudiciais para o ambiente e saúde pública. [Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o mais próximo.](#)



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho EMC dos medidores. Para sua segurança e do medidor, não utilize nem armazene o medidor em ambientes perigosos.

Garantia

O HI99151 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais quando utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso necessite de assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série (inscrito na parte de trás do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o medidor à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer medidor, certifique-se que está corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

Contactos

Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim

Tel: 252 248 670

Fax: 252 248 679

E-mail: assistencia@hannacom.pt

www.hannacom.pt